

Aplicación de capa base



Paso 1 | Control de calidad

- Asegúrese de que la reparación esté lista para aplicar el acabado.
- Verifique que la posición del color sea correcta al comparar la pulverización con el vehículo. Consulte el procedimiento operativo estándar de pulverización.

Paso 2 | Mezcle

- Mezcle la capa base en la escala ColorNet® después de determinar la cantidad necesaria para evitar desperdicios.
- Utilice componentes apropiados según la temperatura, la humedad, el movimiento del aire y el tamaño de la reparación según la TDS.

Paso 3 | Pistola rociadora

- Seleccione una configuración de pistola pulverizadora y boquilla de fluido de calidad
- Ajuste la presión del aire en la pared y realice microajustes en la pistola.
- Verifique el patrón de rociado en el papel para asegurarse de que esté funcionando correctamente.

Paso 4 | Limpie

- Limpie la superficie exhaustivamente según el procedimiento operativo estándar de limpieza de superficies.
- Sople con aire comprimido y limpie con un paño antiestático correctamente los paneles a los que se aplicará el acabado con un paño Sontara E-4141.

Paso 5 | Aplique la primera capa

- Aplique la capa base según las recomendaciones de TDS.
- Preste especial atención a la distancia de la pistola, use una superposición del 50-60 % y una velocidad de la pistola de aproximadamente 3 pies por segundo.
- Aplique la primera capa en un patrón vertical o de arriba a abajo (comúnmente conocido como "norte y sur").

Paso 6 | Aplique la segunda capa

- En un plazo de 30 segundos a 5 minutos, aplique la segunda capa en un patrón horizontal o de lado a lado (comúnmente conocido como "de este a oeste") utilizando la misma técnica de pulverización, según las recomendaciones de la ficha técnica. NOTA: Los paneles medianos y grandes pueden recubrirse uno detrás de otro.
- Preste especial atención a las áreas de superposición para evitar el exceso de aplicación.



IMRON®

Paso 7 | Esfumado

- Si es necesario mezclar la capa base, se puede aplicar una capa húmeda antes de la aplicación de la capa base.
- Aplique la capa transparente hasta el final del panel para obtener mejores resultados. Revise el procedimiento operativo estándar de esfumado.

Paso 8 | Las 5 S (clasificar, ordenar, limpiar, normalizar, mantener, por sus equivalentes en inglés)

- Limpie la pistola rociadora.
- Elimine los residuos de acuerdo con las normas medioambientales locales.
- Regrese todos los elementos al lugar adecuado.