

# CROMAX® XP

## PROCESO DE REPINTADO DE PLÁSTICO REPARADO



1		<b>Recupere el color y compruebe las condiciones climáticas de la cabina</b> <p>Siga los procedimientos operativos estándar de recuperación de color Prepare el panel de salida de pulverización para verificar la coincidencia cromática Ajuste la temperatura de la cabina, si es necesario</p>
2		<b>Repare e inspeccione en busca de imperfecciones</b> <p>Sople la reparación, inspeccione y limpie con removedor de silicona Axalta 200 El área reparada se debe terminar con P320 o más fino y no debe tener orificios Las capas delgadas se deben terminar con P320 o más fino Lije con una almohadilla para pulir gris y P600 DA</p>
3		<b>Limpie</b> <p>Limpie con removedor de silicona Axalta 200 Realice una limpieza final con el removedor de silicona Axalta 210 o 220 con bajos VOC</p>
4		<b>Aplique el promotor de adhesión</b> <p>Aplique una capa ligante y, a continuación, una capa cerrada liviana de promotor de adhesión de poliolefina plástica Axalta 310A, 300 o 305 No rocíe hasta ocultar Deje que transcurran 15 minutos antes de aplicar el primario de relleno</p>
5		<b>Aplique pintura base de superficie</b> <p>Aplique 1 capa delgada de primario de relleno productivo 33430S flexionado desde afuera hacia adentro. Deje secar Aplique de 2 a 3 capas adicionales con el tiempo de mano-oreo adecuado</p>
6		<b>Prepare la pintura base de superficie</b> <p>Lije con papel lija las zonas con pintura base de superficie con P320 hasta que se elimine la capa guía</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vuelva a aplicar una capa guía</li><li>• Lije a mano los bordes y las áreas difíciles de alcanzar con P500</li><li>• Lije por última vez el área de reparación con P500 y prepare las áreas de esfumado con una almohadilla para pulir gris y, a continuación, con P1000 DA</li><li>• Limpie con removedor de silicona Axalta 210 o 220 con bajos VOC</li></ul>
7		<b>Aplique el color</b> <p>Aplique y esfume la base color XP de esfumado según los procedimientos operativos estándar de 2 o 3 etapas Opción de activación: Para obtener un rendimiento óptimo, agregue 1 oz de activador transparente por cada cuarto de galón RTS de base color Cromax XP</p>
8		<b>Aplique capas transparentes</b> <p>Para la mayoría de las reparaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplique 2 capas de transparente flexionado: ChromaPremier® Pro 74700S™/74500S™/72500S™ según la ficha de datos técnicos</li></ul>